

# 手賀沼底質における深度別放射性物質調査結果について

環境研究センターでは、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故により拡散した放射性物質について、今後の放射性物質の移動・移行等に関する知見を得ることを目的に、平成 25 年 3 月から手賀沼底質における深度別放射性物質調査を行っています。

平成 30 年度の調査結果は次のとおりでした。

## 1 調査概要

- (1) 調査日 平成 30 年 8 月 13 日 (月)
- (2) 調査実施機関 環境研究センター
- (3) 調査地点 手賀沼 5 地点 (図 1 のとおり)  
大堀川河口, 大津川河口, 根戸下, 手賀大橋下流,  
手賀沼中央
- (4) 調査方法 底質を柱状採泥器により深さ約 40cm まで採泥し、深さ 2～5cm の層毎に放射性セシウム濃度 (セシウム 134, セシウム 137) を測定した。

## 2 調査結果概要

- (1) 底質の深度別放射性セシウム濃度 (134 及び 137 の合計) について (表 1)  
検出された放射性セシウムの濃度範囲は、前回調査 (平成 29 年度調査) に比べ、大きな変化は見られなかった。

表 1 深度別放射性セシウム濃度 (134 及び 137 の合計)

調査地点	検出濃度範囲	最大値となった深度(cm)	(参考)前回の検出濃度範囲
大堀川河口	不検出～3,320Bq/kg(乾泥)	12～14cm	不検出～3,250Bq/kg(乾泥)
大津川河口	不検出～5,140Bq/kg(乾泥)	20～25cm	不検出～5,510Bq/kg(乾泥)
根戸下	不検出～2,690Bq/kg(乾泥)	10～12cm	不検出～3,230Bq/kg(乾泥)
手賀大橋下流	不検出～1,037Bq/kg(乾泥)	0～2cm	不検出～ 808Bq/kg(乾泥)
手賀沼中央	不検出～895Bq/kg(乾泥)	0～2cm	不検出～1,370Bq/kg(乾泥)

- (2) 深度別放射性セシウム濃度 (図 2)

深度別の放射性セシウム濃度の状況は、前回調査 (29 年度調査) に比べ、大きな変化は見られなかった。



図 1 調査地点

問合せ先：

千葉県環境研究センター  
水質環境研究室



電話 043-243-2935

FAX 043-243-2960



今回調査（平成30年8月）の結果

(参考) 前回調査(平成29年8・10月)の結果



(1) 大堀川河口

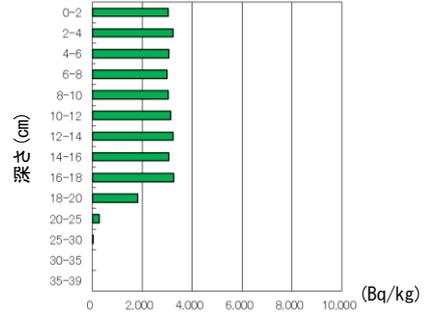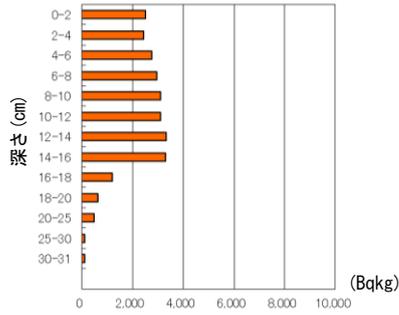



(2) 大津川河口

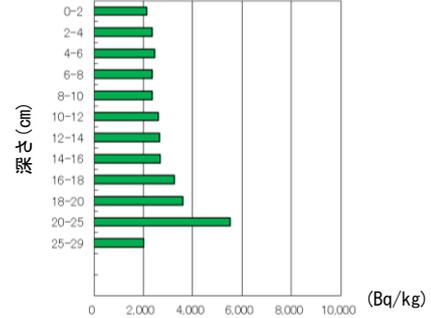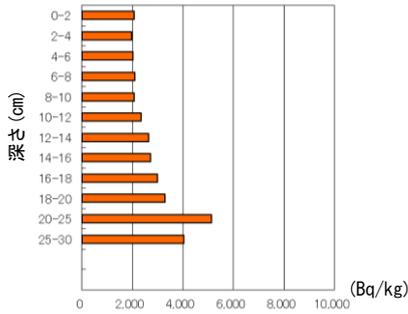

(3) 根戸下

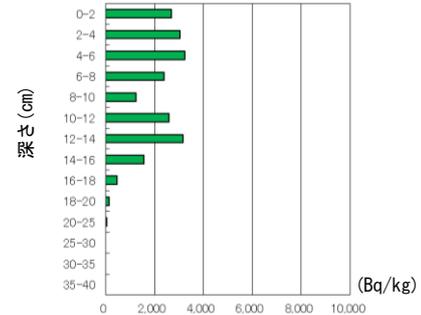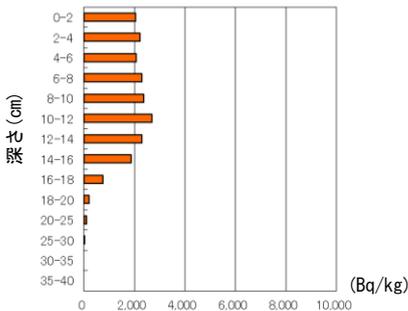

(4) 手賀大橋下流

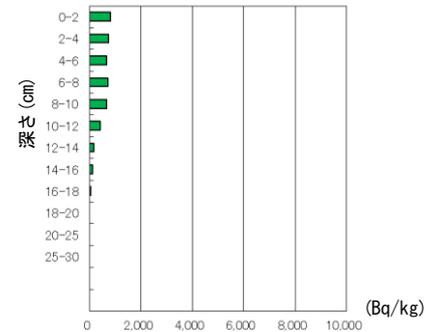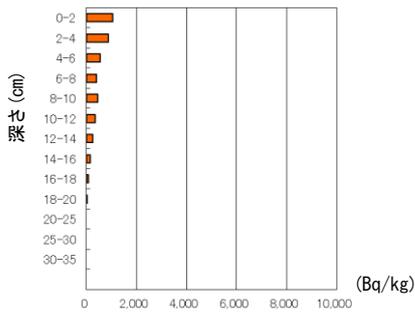

(5) 手賀沼中央




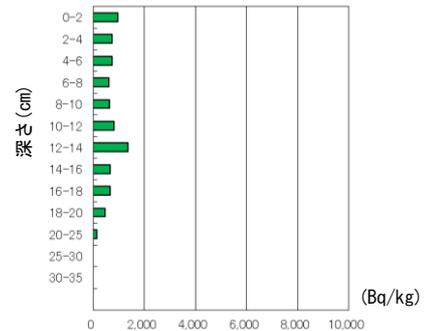



図2 手賀沼底質の深度別放射性セシウム (Cs134+Cs137) 濃度  
(各地点複数採取した試料のうち最大濃度値を示した試料での深度別濃度)

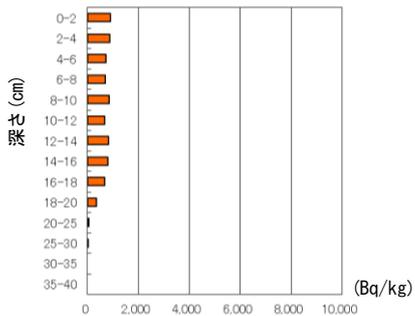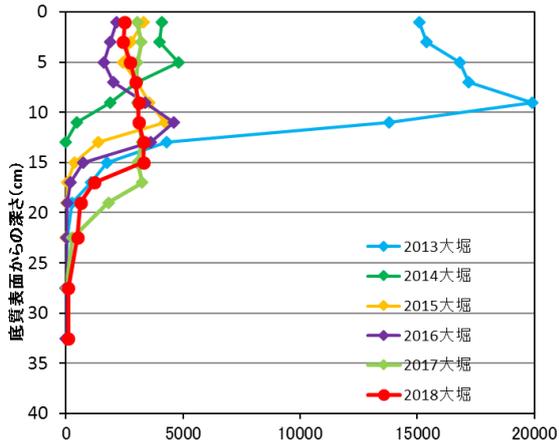


(1) 大堀川河口

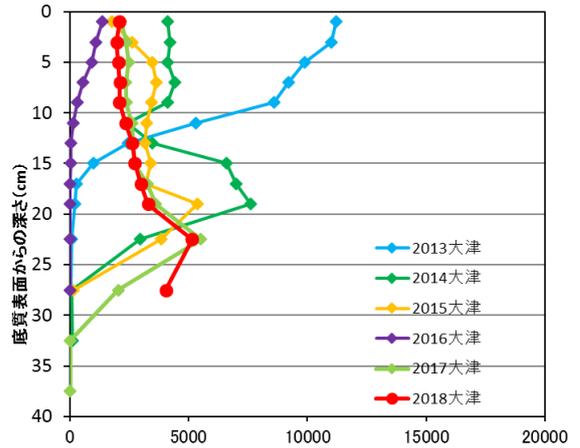


(2) 大津川河口

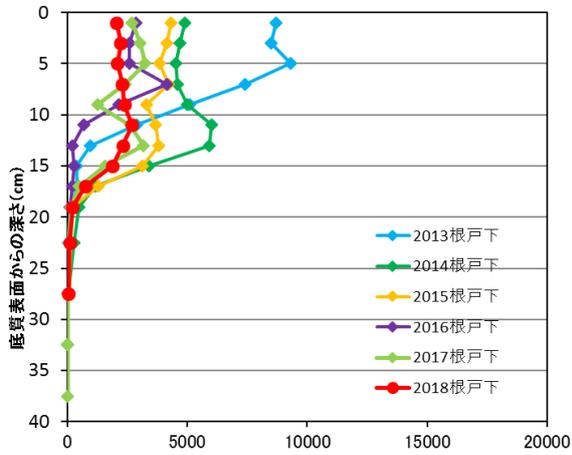

(3) 根戸下

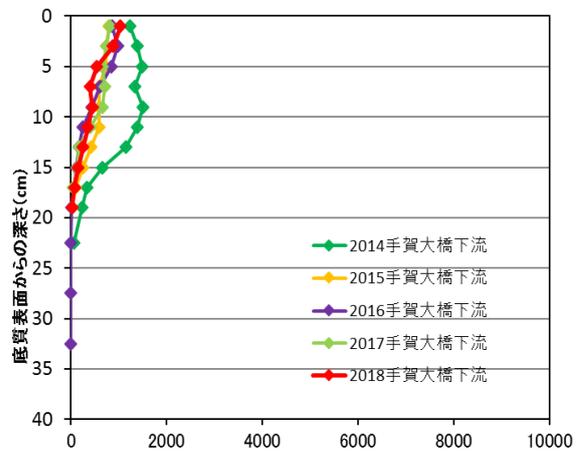

(4) 手賀大橋下流

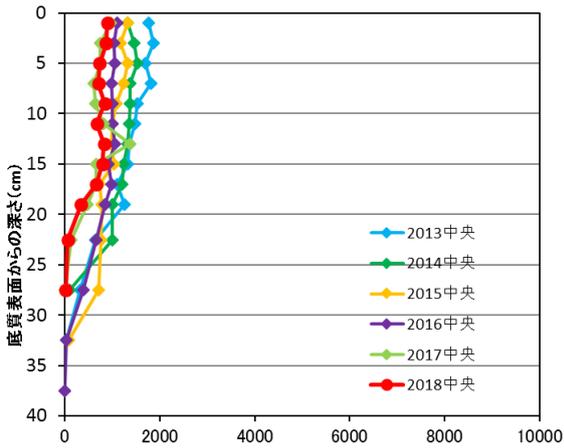

(5) 手賀沼中央

参考図 手賀沼底質の深度別放射性セシウム (Cs134+Cs137) 濃度の推移  
 (各地点複数採取した試料のうち最大濃度値を示した試料での深度別濃度)