

# 公共用水域における水質・底質の放射性物質モニタリング調査結果 (令和7年度2回目)について

令和8年2月13日  
千葉県環境生活部水質保全課  
電話 043-223-3818

県では、公共用水域（手賀沼・印旛沼流域及び東京湾）における放射性物質の状況を把握するため、水質・底質のモニタリング調査を実施しています。

このたび、令和7年度2回目（12月実施分）の調査結果をとりまとめました。  
調査結果は、

- 水質の放射性セシウムは、全地点で不検出でした。
- 底質の放射性セシウムは、
  - ・ 手賀沼流域 120 ~ 1,100 Bq/kg
  - ・ 印旛沼流域 98 ~ 440 Bq/kg
  - ・ 東京湾 32 Bq/kg

であり、前回（令和7年6月）実施の調査結果と比較して同程度の値でした。

なお、底質の放射性物質は水底にあり、水で放射線が遮蔽されることから、生活圏への影響については、極めて少ないと考えています。

## 1 調査概要

### （1）調査地点（別図のとおり）

- ① 手賀沼及び流入河川 20地点（手賀沼16地点、流入河川4地点）
- ② 印旛沼及び流入河川 8地点（印旛沼1地点、流入河川7地点）
- ③ 東京湾 1地点（流入河川河口部 1地点）

### （2）試料採取期間

令和7年12月11日から12月19日まで

## 2 調査結果（詳細は別紙のとおり）

- （1）水質 放射性セシウム（134及び137）は全地点で検出されませんでした。
- （2）底質 放射性セシウム（134及び137の合計）の結果は次のとおりでした。

### <手賀沼流域>

120 ~ 1,100 Bq/kg（最大値は手賀沼大津川河口北、大井新田地先）  
(前回 120 ~ 1,100 Bq/kg:最大値は手賀沼大堀川河口東、大津川河口北)

### <印旛沼流域>

98 ~ 440 Bq/kg（最大値は印旛放水路（上流）ゆらゆら橋）  
(前回 100 ~ 390 Bq/kg:最大値は印旛放水路（上流）ゆらゆら橋)

### <東京湾>

32 Bq/kg（花見川河口部）  
(前回 21 Bq/kg:花見川河口部)


## 3 その他

令和8年度1回目の県の調査は、令和8年6月に実施を予定しています。


なお、環境省においても、手賀沼等で公共用水域におけるモニタリング調査を実施しており、その結果については、以下のホームページに掲載されています。

[https://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results\\_r-pw.html](https://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw.html)

# 調査地図

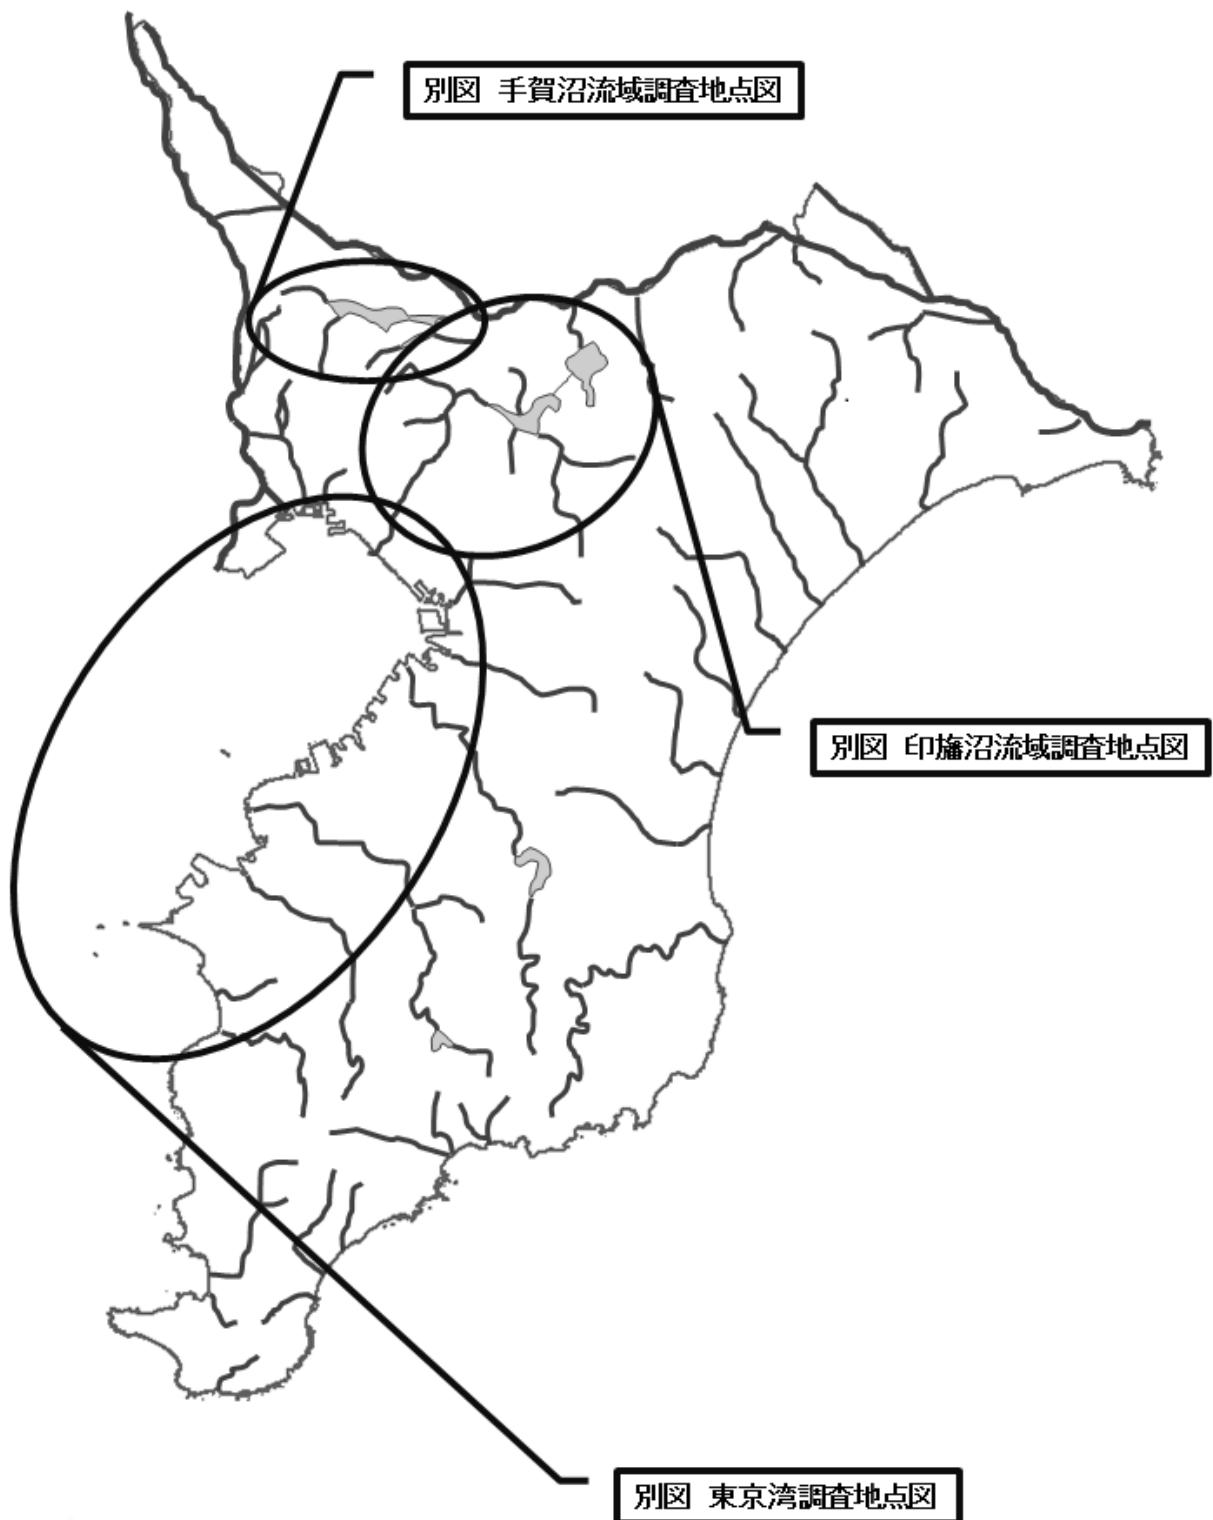

## 別図 手賀沼流域調査地点図

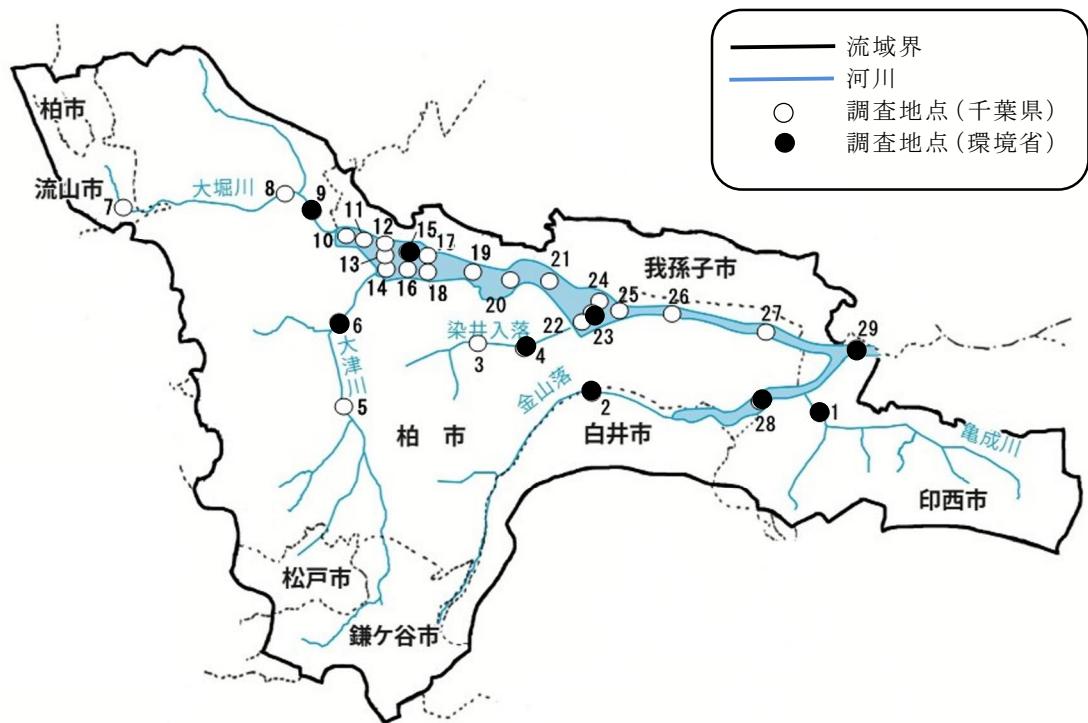


### 手賀沼流域調査地点

NO.	水域名	地点名	市町村
1*	亀成川	亀成橋	印西市
2*	金山落	名内橋	白井市
3	染井入落	若白毛付近	柏市
4*		染井新橋	柏市
5	大津川	下橋	柏市
6*		上沼橋	柏市
7	大堀川	新駒木橋	流山市
8		地金堀・大堀川合流前	柏市
9*		北柏橋	柏市

NO.	水域名	地点名
10		大堀川河口付近
11		大堀川河口東
12		根戸新田地先
13		大津川河口北
14		大津川河口付近
15*		根戸下
16		大津川河口東
17		我孫子新田地先
18		大井新田地先
19		手賀大橋下流
20		手賀大橋下流1km
21		手賀大橋下流2km
22		染井入落河口付近
23*		手賀沼中央
24		手賀沼中央北
25		曙橋上流
26		水道橋下流
27		浅間橋下流
28*		下手賀沼中央
29*		布佐下

\*環境省の調査地点

## 別図 印旛沼流域調査地点図

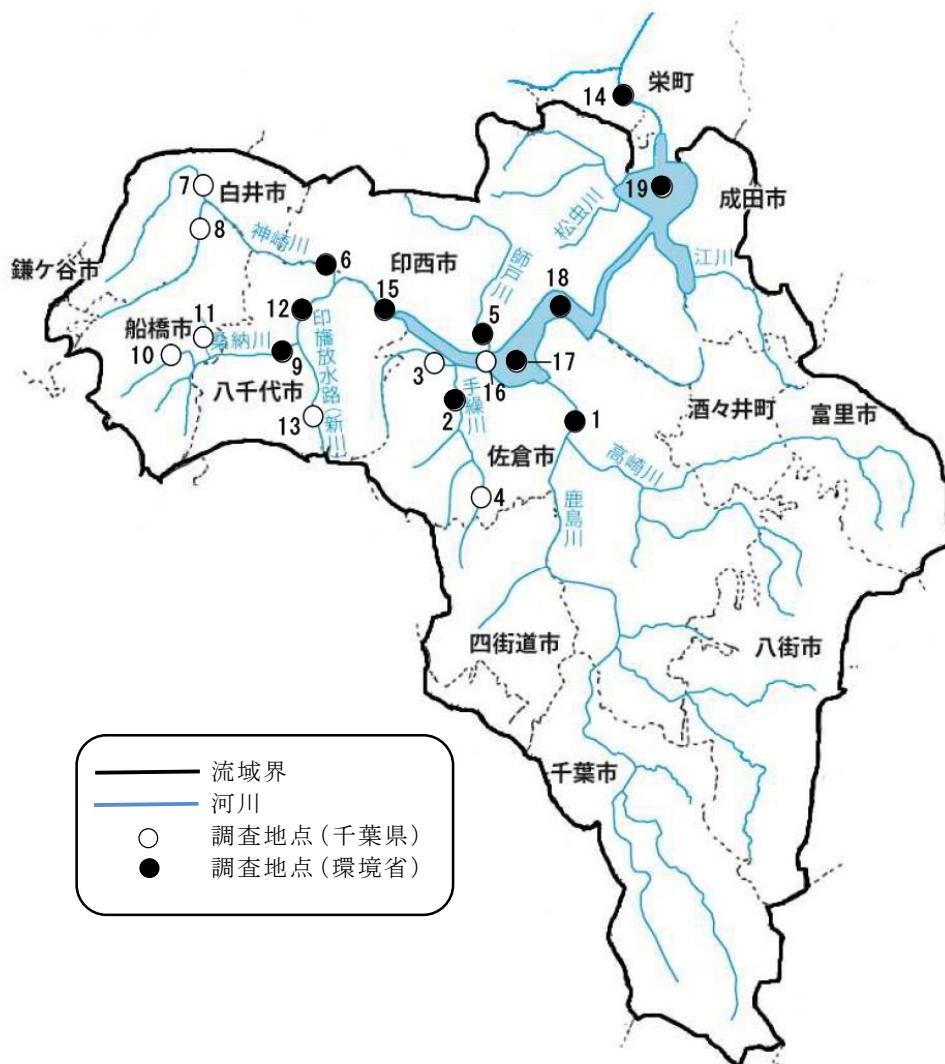

## 印旛沼流域調査地点


NO.	水域名	地点名	市町村
1*	鹿島川	鹿島橋	佐倉市
2*		無名橋	佐倉市
3	手縄川	小竹川・小竹付近	佐倉市
4		下志津橋	佐倉市
5*	師戸川	師戸橋	印西市
6*	神崎川	神崎橋	八千代市
7		白井橋	白井市
8		二重川・こふく橋付近	白井市
9*	桑納川	桑納橋	八千代市
10		三咲川・大穴付近	船橋市
11		金堀川・金堀付近	船橋市
12*	印旛放水路(上流)	八千代橋	八千代市
13		ゆらゆら橋(村上橋)***	八千代市
14*	長門川	長門橋	栄町

NO.	水域名	地点名
15*	印旛沼	阿宗橋
16		船戸大橋下流
17*		上水道取水口下
18*		一本松下
19*		北印旛沼中央

### ※環境省の調査地点

※※令和6年度は、ゆらゆら橋が工事のため、  
村上橋で調査を実施

## 別図 東京湾調査地点図

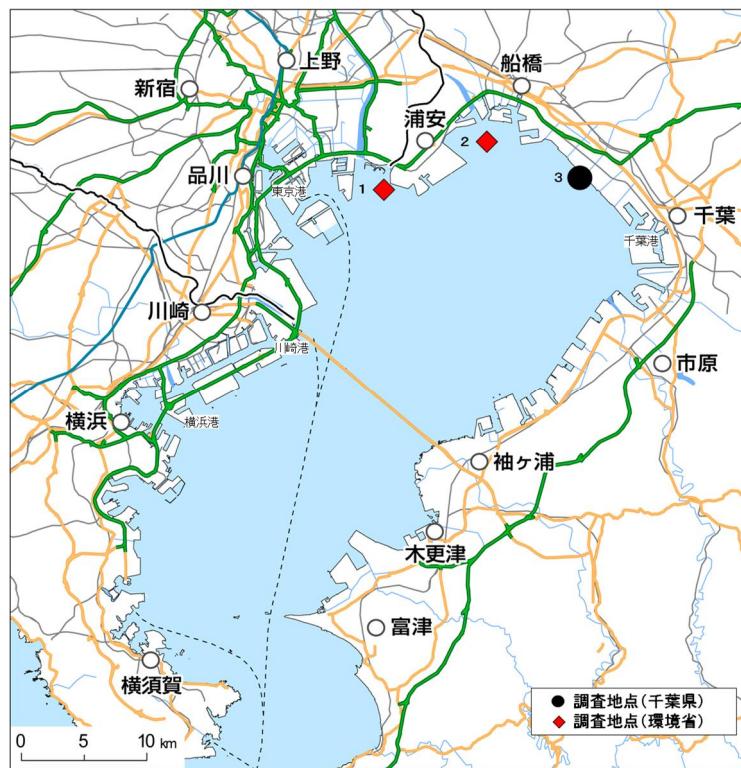

### 東京湾調査地点

NO.	水域名	地点名
1*	流入河川 河口部	旧江戸川河口沖1km程度
2*		江戸川河口沖1km程度
3		花見川河口部

\* 環境省の調査地点

## 手賀沼流域におけるモニタリング調査結果(令和7年度2回目)

### ○河川水質・底質調査結果一覧

採取地点			採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)			
NO.	水域名	地点名		放射性セシウム		放射性セシウム			
				Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計	
3	染井入落	若白毛付近	柏市	12月12日	不検出	不検出	不検出	330	
5	大津川	下橋	柏市	12月12日	不検出	不検出	不検出	150	
7	大堀川	新駒木橋	流山市	12月12日	不検出	不検出	不検出	280	
8		地金堀・大堀川合流前	柏市	12月12日	不検出	不検出	不検出	360	

### ○沼水質・底質調査結果一覧

採取地点			採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	地点名			放射性セシウム		放射性セシウム		
	Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計			
10	手賀沼	大堀川河口付近	12月16日	不検出	不検出	不検出	970	970
11		大堀川河口東	12月16日	不検出	不検出	不検出	990	990
12		根戸新田地先	12月16日	不検出	不検出	不検出	580	580
13		大津川河口北	12月16日	不検出	不検出	不検出	1,100	1,100
14		大津川河口付近	12月16日	不検出	不検出	不検出	360	360
16		大津川河口東	12月16日	不検出	不検出	不検出	120	120
17		我孫子新田地先	12月16日	不検出	不検出	不検出	550	550
18		大井新田地先	12月16日	不検出	不検出	不検出	1,100	1,100
19		手賀大橋下流	12月16日	不検出	不検出	不検出	490	490
20		手賀大橋下流1km	12月16日	不検出	不検出	不検出	340	340
21		手賀大橋下流2km	12月16日	不検出	不検出	不検出	290	290
22		染井入落河口付近	12月16日	不検出	不検出	不検出	210	210
24		手賀沼中央北	12月16日	不検出	不検出	不検出	400	400
25		曙橋上流	12月16日	不検出	不検出	不検出	240	240
26		水道橋下流	12月16日	不検出	不検出	不検出	640	640
27		浅間橋下流	12月16日	不検出	不検出	不検出	180	180

・不検出:水質 1Bq/L未満、底質 10Bq/kg未満

## 印旛沼流域におけるモニタリング調査結果(令和7年度2回目)

### ○河川水質・底質調査結果一覧

採取地点			採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)			
NO.	水域名	地点名		放射性セシウム		放射性セシウム			
				Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計	
3	手緑川	小竹川・小竹付近	佐倉市	12月11日	不検出	不検出	不検出	300	
4		下志津橋	佐倉市	12月11日	不検出	不検出	不検出	290	
7	神崎川	白井橋	白井市	12月11日	不検出	不検出	不検出	98	
8		二重川・こふく橋付近	白井市	12月11日	不検出	不検出	不検出	250	
10	桑納川	三咲川・穴穴付近	船橋市	12月18日	不検出	不検出	不検出	130	
11		金堀川・金堀付近	船橋市	12月18日	不検出	不検出	不検出	160	
13	印旛放水路 (上流)	ゆらゆら橋	八千代市	12月18日	不検出	不検出	不検出	440	

### ○沼水質・底質調査結果一覧

採取地点			採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	地点名			放射性セシウム		放射性セシウム		
	Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計			
16	印旛沼	船戸大橋下流	12月19日	不検出	不検出	不検出	380	380

・不検出:水質 1Bq/L未満、底質 10Bq/kg未満

## 東京湾におけるモニタリング調査結果(令和7年度2回目)

採取地点			採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	地点名			放射性セシウム		放射性セシウム		
	Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計			
3	流入河川 河口部	花見川河口部	12月18日	不検出	不検出	不検出	32	32

・不検出:水質 1Bq/L未満、底質 10Bq/kg未満